

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Parco via Gadolini	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	22/12/2023
13285	Genere e specie	Prunus pissardi	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	30/07/2026

CONDIZIONI STAZIONALI

Tipo di impianto	in gruppo in aiuola	Sesto d'impianto	Corretto	Posizione sociale	Dominante
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale	☐ Ricarico terreno al colletto		
Vincoli stazionali	Nessuno				

DATI MORFOLOGICI

Diam. fusto cm:	18	Diam. colletto cm:	28	H totale m:	5	ø chioma m:	4	H/ø fusto	28
Portamento	Non conforme alla specie								
Note/Interventi pregressi	Potatura energica recente								

VALUTAZIONE BIOMECCANICA

Vigore vegetativo	Seccume intenso	Fitopatie	Seccume, pianta morta		
Funghi cariogeni evasi	non presenti				
Anomalie strutturali	Inclinazione del giudizio				
Accertamenti diagnostici strumentali	non necessari al fine del giudizio biomeccanico				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Elevato	Classe di Propensione al cedimento	C

INTERVENTI MANUTENTIVI

Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv. fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento dall'albero	Non necessaria	Non necessario	Non necessari	non necessari	Per morte

Giudizio sintetico

Abbattere la pianta morta

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Parco via Gadolini	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	22/12/2023
13285	Genere e specie	<i>Prunus pissardi</i>	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	30/07/2026

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Via Rogerio	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	11/07/2024
3719	Genere e specie	Acer pseudoplatanus	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	29/07/2026

CONDIZIONI STAZIONALI						
Tipo di impianto	in filare in postazione di dimora su marciapiede		Sesto d'impianto	Corretto	Posizione sociale	Dominante
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti		☐ Sollevamento zolla radicale	☒ Ricarico terreno al colletto		
Vincoli stazionali	pavimentazione non drenante					

DATI MORFOLOGICI									
Diam. fusto cm:	24	Diam. colletto cm:		H totale m:	8	ø chioma m:	5	H/ø fusto	33
Portamento	Non conforme alla specie								
Note/Interventi pregressi									

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Scarso	Fitopatie	Seccume		
Funghi cariogeni evasi	Pres4enti saprofuti				
Anomalie strutturali	Significativa inclinazione del fusto lato ovest con squilibrio chioma, ferita al fusto lato sud-est da danno meccanico, tessuto necrotico in posizione basale				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non necessari al fine del giudizio biomeccanico				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Estremo	Classe di Propensione al cedimento	C-D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv.fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento	Non potare	Non necessario		Non necessari	Per rischio fitostatico

Giudizio sintetico

Spianta di scarso valore oramentale e con problemi non risolvibili

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID
3719

Ubicazione **Via Rogerio**
Genere e specie ***Acer pseudoplatanus***

☐ Vincolo di tutela
☒ Urgenza di intervento

Data rilievo 11/07/2024
Ultimo aggiornamento 29/07/2026

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Scuola De Amicis	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	23/03/2026
14071	Genere e specie	<i>Picea abies</i>	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	23/06/2026

CONDIZIONI STAZIONALI

Tipo di impianto	In aiuola in terra battuta	Sesto d'impianto	Non Corretto	Posizione sociale	Dominante
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale	☐ Ricarico terreno al colletto		
Vincoli stazionali	Muretto perimetrale 50 cm sud, asfalto 40 cm nord				

DATI MORFOLOGICI

Diam. fusto cm:	32	Diam. colletto cm:	40	H totale m:	14	Ø chioma m:	6	H/Ø fusto	44
Portamento	Non conforme alla specie								
Note/Interventi pregressi	Sito di radicazione non idoneo								

VALUTAZIONE BIOMECCANICA

Vigore vegetativo	Scarso	Fitopatie	Modesto seccume		
Funghi cariogeni evasi	Non presenti				
Anomalie strutturali	Forte inclinazione lato nord con ripresa verticale solo parziale, cimale spezzato 1,5 m				
Accertamenti diagnostici strumentali	Non eseguiti				
Valore oramentale	Scarso	FATTORE DI RISCHIO:	Estremo	Classe di Propensione al cedimento	C-D

INTERVENTI MANUTENTIVI

Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv. fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento	Non potare	Non necessario		Non necessari	Per rischio fitostatico e impossibilità di recupero

Giudizio sintetico

Si prescrive l'abbattimento per rischio fitostatico e impossibilità di recupero. In sostituzione si consiglia il proseguimento della siepe di *Carpinus betulus* presente nell'aiuola

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Scuola De Amicis	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	23/03/2026
14071	Genere e specie	<i>Picea abies</i>	☒ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	23/06/2026

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID	Ubicazione	Parco via Negri	☐ Vincolo di tutela	Data rilievo	08/03/2024
13409	Genere e specie	Fraxinus ornus	☐ Urgenza di intervento	Ultimo aggiornamento	30/07/2026

CONDIZIONI STAZIONALI					
Tipo di impianto	Isolata in piena terra	Sesto d'impianto	Corretto	Posizione sociale	Dominante
Fessure in prossimità del sito di radicazione	Non Presenti	☐ Sollevamento zolla radicale	☐ Ricarico terreno al colletto		
Vincoli stazionali	Nessuno				

DATI MORFOLOGICI					
Diam. fusto cm:	15	Diam. colletto cm:	22	H totale m:	4
				Ø chioma m:	4
				H/Ø fusto	27
Portamento	Conforme alla specie				
Note/Interventi pregressi					

VALUTAZIONE BIOMECCANICA					
Vigore vegetativo	Buono	Fitopatie	carie al colletto e al fusto		
Funghi cariogeni evasi	non rilevati				
Anomalie strutturali	Cavitazione al colletto con carie su tutto il fusto fino al castello lato ovest				
Accertamenti diagnostici strumentali	non eseguiti				
Valore oramentale	Discreto	FATTORE DI RISCHIO:	Estremo	Classe di Propensione al cedimento	C-D

INTERVENTI MANUTENTIVI					
Monitoraggio	Potatura	Consolidamento	Interv. agronomici	Interv. fitosanitari	Abbattimento
Visivo fino all'abbattimento dall'albero	non necessaria	Non necessario	non necessario	non necessario	Per rischio fitostatico

Giudizio sintetico

Gravi anomalie ma pianta avente dimensione molto ridotta, programmare l'abbattimento

Scheda di valutazione biomeccanica Metodo V.T.A. protocollo S.I.A.

ID
13409

Ubicazione **Parco via Negri**
Genere e specie ***Fraxinus ornus***

☐ Vincolo di tutela

Data rilievo 08/03/2024

☐ Urgenza di intervento

Ultimo aggiornamento 30/07/2026

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

